

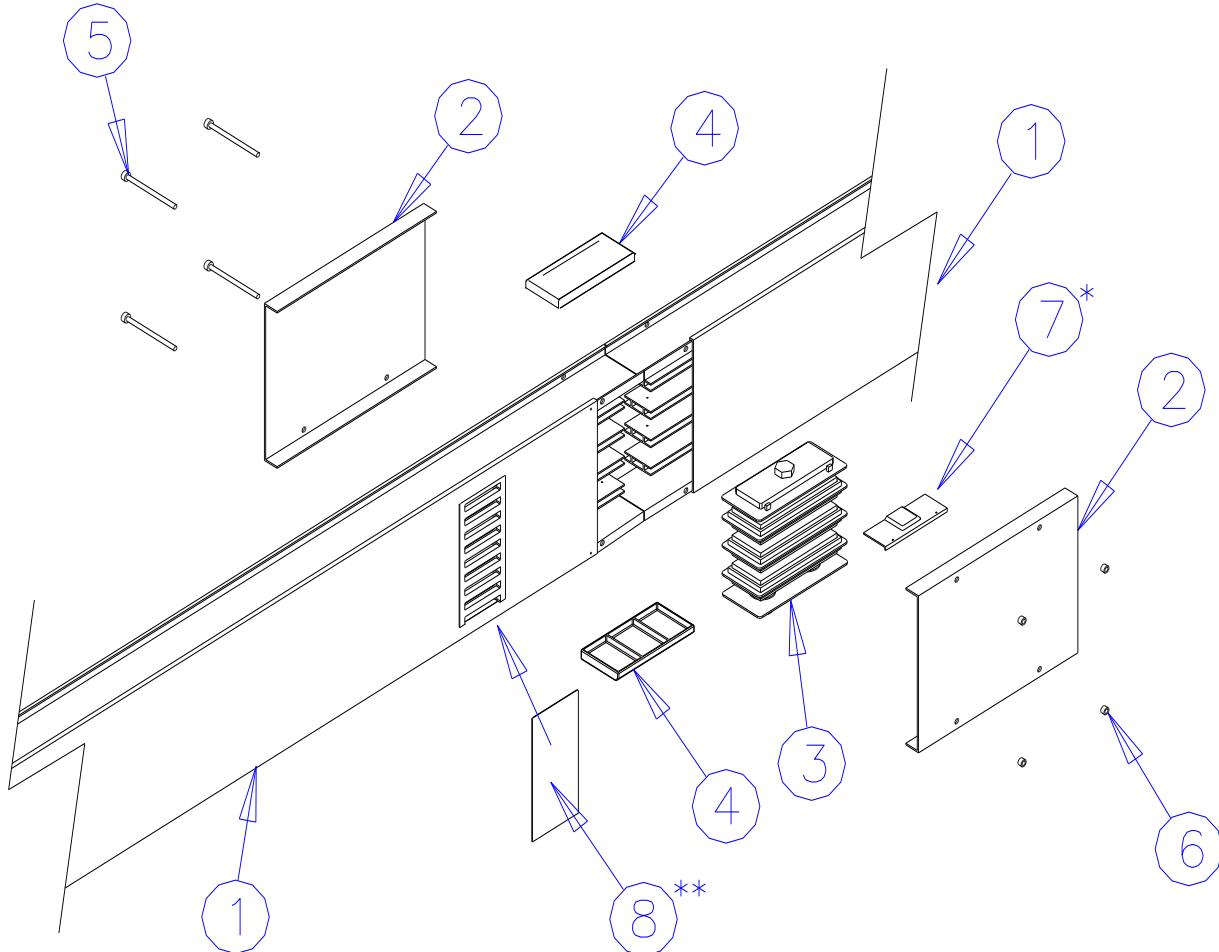


LINEA E GIUNZIONE  
**GDA LINE AND JOINT**  
*LIGNE ET JOINT GDA*

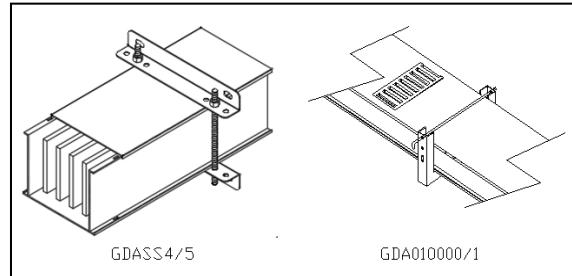


Elenco parti per giunzione GDA/ <b>GDA Joint part list</b> / <i>List des pièces pour joint GDA</i>	
1	Elemeno linea/ <b>Straight element</b> /Élement ligne
2	Coprigiunto in alluminio (IP50 o IP55)/ <b>Aluminium joint cover (IP50 or IP55)</b> /Couvre-joint en aluminium (IP50 ou IP55)
3	Giunto monobullone/ <b>Monobolt joint</b> /Joint mono-boulon
4	Coprifessura laterale/ <b>Lateral cover</b> /Couvercle latérale
5	Vite 5MA/ <b>5MA screw</b> /Vis 5MA
6	Dado 5MA/ <b>5MA nut</b> /Écrous 5MA
7*	SOLO GDA: continuità PE/ <b>GDA5 ONLY: PE continuity</b> / <i>SEULEMENT GDA: continuité PE</i>
8**	SOLO IP55: Otturatore per derivazione (da applicare a cura del cliente)/ <b>IP55 ONLY: Plug outlet cover (to be applied by customer)</b> / <i>SEULEMENT IP55: Obturateur pour dérivation (à appliquer par le client)</i>

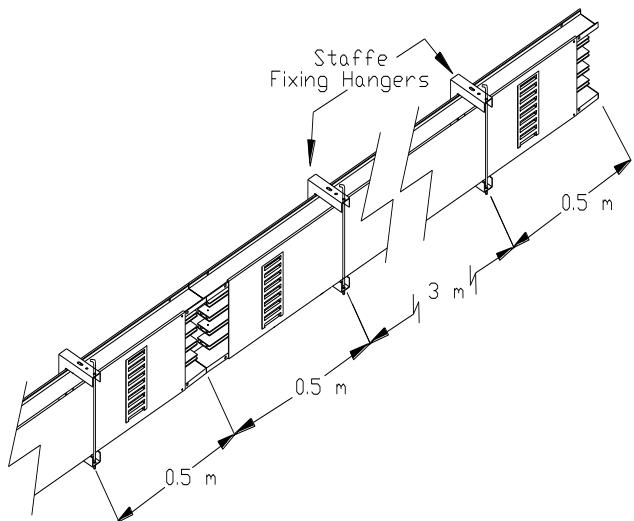

- a) Fissare le staffe a parete, in modo tale che ognuna rimanga a circa 0,5 m. dall'estremità dell'elemento, come indicato nel disegno. Ogni elemento dovrà avere almeno 2 staffe (per gli angoli 1 in prossimità della giunzione). ATTENZIONE: la distanza del condotto dal muro dipende dalle dimensioni della cassetta di alimentazione scelta.

**Fix the hangers to the wall so that each one remains about 0,5 m from the joint, as indicated on the drawing. Each element will have at least 2 hangers (for the elbows one hanger near the joint). WARNING: the busbar distance from the wall depends on the chosen feed unit's size.**


*Fixer les étriers au mur, afin qu'ils soient chacun éloignés de 0,5 m de la fin de l'élément, comme indiqué dans le dessin. Chaque élément devra avoir au moins 2 étriers (pour les coude 1 étrier en proximité du joint). ATTENTION : la distance du conduit par rapport au mur dépend des dimensions du coffret d'alimentation choisi).*

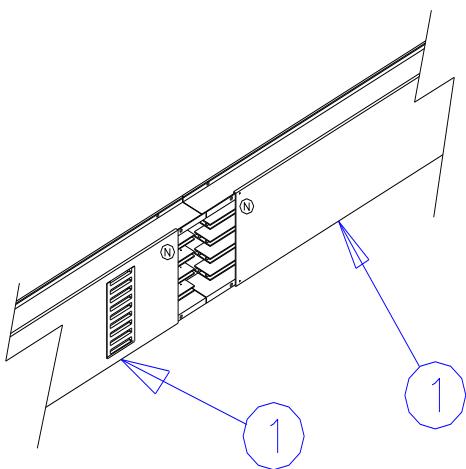

- b) Posizionare i 2 elementi (1) della linea e portare i due involucri a contatto, allineando i conduttori con la stessa denominazione (L1, L2, L3, N, PE).

**Install the 2 busbar elements (1) and bring the two trunk bodies in contact, lining up the conductors with the same denomination (L1, L2, L3, N, PE).**


*Placer les 2 éléments (1) de la ligne et mettre en contact les deux couvertures, en alignant les conducteurs avec la même désignation (L1, L2, L3, N, PE).*

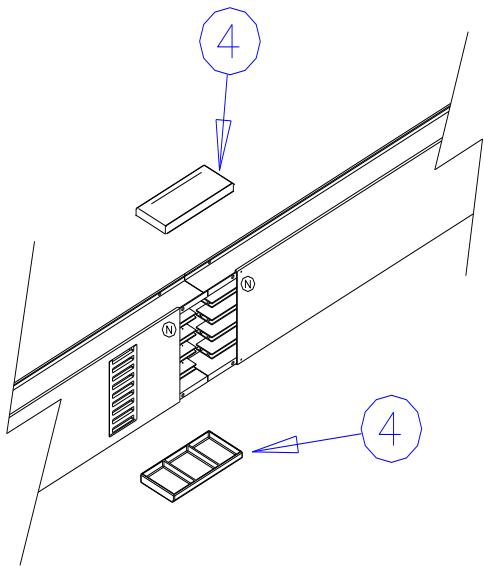

- c) Inserire i copri fessura laterali (4) in modo che il lato smussato sia rivolto verso la parte posteriore del condotto.

**Insert the lateral cover (4) so that the blunt side faces the back of the duct.**

*Insérer les couvercles des trous latéraux (4) tel que le côté émoussé soit vers la partie arrière du conduit.*

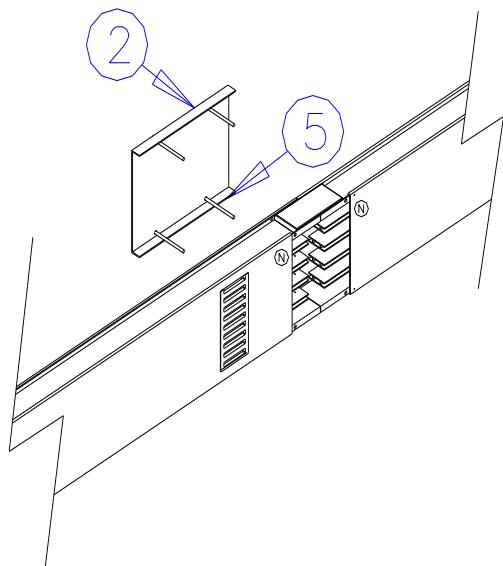


- d) Posizionare nella parte chiusa dell'involtucro il coprigiunto in alluminio (2) inserendo le viti 5MA.

**Install the aluminium joint cover (2) onto the closed part of the case, inserting the 5MA screws (5).**

*Placer dans la partie fermée de la couverture le joint en aluminium (2) en insérant les vis 5MA (5).*

Coppie di serraggio  
**Tightening torque**  
*Couples de serrage*

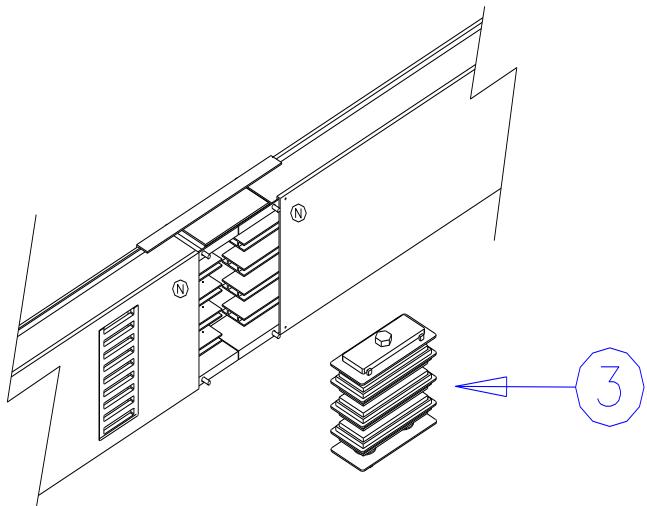


A	Senza prolunga <b>Without ext. tools</b> Sans extension	Con prolunga <b>With ext. tool</b> Avec extension
	GDA	
63/160	8 Nm	8 Nm
250/400	30 Nm	17 Nm
500/1000	40 Nm	22 Nm
1250/1600	55 Nm	32 Nm
2000/2500	80 Nm	non disponibile <b>not available</b> non disponible

A	Senza prolunga <b>Without ext. tools</b> Sans extension	Con prolunga <b>With ext. tool</b> Avec extension
	GDR	
100/250	15 Nm	15 Nm
400/800	40 Nm	25 Nm
1250/1600	60 Nm	35 Nm
2000/2500	80 Nm	non disponibile <b>not available</b> non disponible

- e) Inserire il giunto monobullone (3) e serrare con chiave dinamometrica.

**Insert monobolt joint (3) and tighten with a torque wrench.**

*Insérer le joint mono-boulon (3) et serrer avec la clé dynamométrique.*

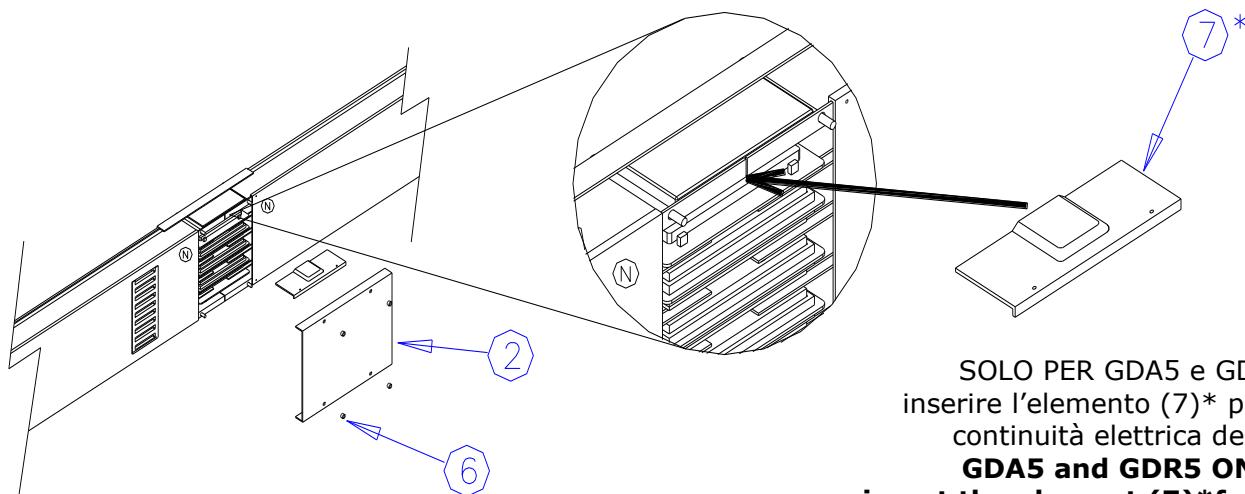

SOLO PER GDA5 e GDR5:  
inserire l'elemento (7)\* per la  
continuità elettrica del PE.

**GDA5 and GDR5 ONLY:**  
**insert the element (7)\*for PE  
electrical continuity.**

SEULEMENT POUR GDA5 et GDR5:  
insérer l'élément (7)\*pour la  
continuité électrique du PE.

- f) Coprire la giunzione con il coprigiunto in alluminio (2) e serrare i dadi 5MA (6).  
**Cover the joint with aluminium joint cover (2) and tighten 5MA nuts (6).**  
*Couvrir le joint avec le couvre-joint en aluminium (2) et serrer les écrous 5MA (6).*
- g) Giunzione completata.  
**Joint completed.**  
*Joint complété.*

